

衣料管理情報

ベロア調素材のパイルの脱落

ベロア調素材は先月号で紹介したモール糸と同様に冬物衣料に使用されることが多い、パイルの脱落や色相の変化などが生じやすい素材でもあります。今回は、ベロア調素材のパイルの脱落を紹介します。

衣類の状態

スーツのスカートの前側左右腰付近のパイルが、よこ方向の筋状に脱落し、基布が露出している。

利用者がクリーニングから返却された後に確認したところ、パイルが消失していることに気づき、申し出があったもの。いつの時点でおじたものは分からぬ。

原因

着用により繰り返される物理的な作用でパイルが脱落したもの

りや衿先、袖口など着用で摩擦を受けやすい部分のパイルの状態を十分に点検する。
それと共に、利用者にはクリーニング処理によりパイルが脱落する可能性のあることを説明し、了解を得た上で処理することが望まれる。クリーニング処理後、返却前の点検等で変化を確認した場合、直ちに利用者に連絡し、対応を協議すること。

と推定され、クリーニングにより拡大した可能性が考えられる。

事故の防止対策

パイル織物の製造に関しては、摩擦などの物理的作用に対しても十分な強度を持たせることが望まれる。また、パイルの形状にはW型とV型があり、脱落の生じにくいW型の素材を使用することが望ましい。


クリーニングでの受付時には、裾まわりやポケット口の他、特にズボンでは膝裏、上着では衿まわ



ベロア調素材のスカート





前側の両腰付近のパイルが脱落し、基布が露出している

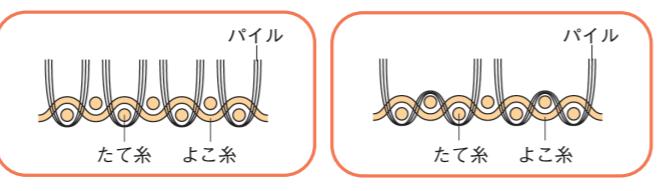

W型のパイル

V型のパイル

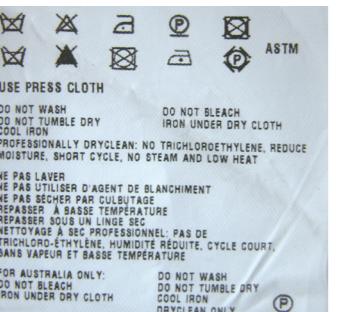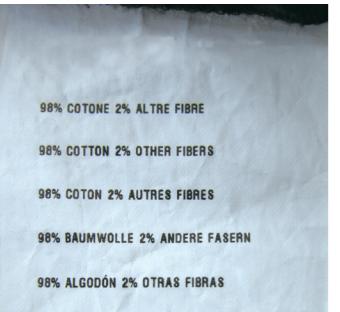

海外表示

元々は、紡毛織物の表面を毛羽立たせるベロア仕上げのこと。
「ベロア調素材」は、このベロア仕上げを似せて作られたもので、現在では次のような素材も含めて「ベロア」と呼んでいる。

ベロア

一方、ドレスやコート、装飾品などに使われるベルベットは、たてパイル織物の代表で、光沢が強いのが特徴。繊維素材としては絹、ポリエステル、レーヨン、綿などが使用される。

監修／クリーニング総合研究所
素材特性に注意

着用・保管取扱いに注意

- 「衣料管理情報」は全ク連ホームページからPDFをダウンロードいただけます。
全ク連HP <https://www.zenkuren.or.jp> 「お知らせ」→「衣料管理情報」